

Thermomur Tätband

Montering



Montering i färsk betong

Tätbandet ska monteras till halva sin höjd i den färska betongen. Det är viktigt att tätbandet är fritt placerat så att betongen efter slutlig ingjutning omsluter samtliga sidor.

Skyddsfilmerna på tätbandet ska sitta kvar till dess att ingjutning sker. Detta förhindrar att damm, smuts eller andra partiklar fäster på ytan och därigenom försämrar vidhäftningen.

Skarvning:

Skarvning sker genom att knåda ihop ändarna till en homogen oavbruten skarv. Undvik att dra och sträcka i bandet så att det töjs ut.

Efterkontroll:

Kontrollera att tätbandet är ordentligt fixerat före ingjutning så att det inte kan förskjutas eller lyftas ur sin position under gjutningsarbetet. Kontrollera också att bandet är oskadat och att samtliga skarvar är täta.



Montering med lim på härdad betong:

Limytorna ska vara rena, torra, fria från släppmedel, fett, damm och lösa partiklar samt snö, is och rimfrost.

Sprickor eller håligheter större än 15 mm måste repareras med FlexproofX 1 eller Svällpasta SX100 innan montering. Applicera Cool Tack 286 med en strängbredd på ca 6-8 mm, säkerställ att det är full täckning under tätbandet. Montera därefter tätbandet med ett jämt tryck längs med hela sträckan inom 5 minuter efter att limmet applicerats på betongen.

Användningstemperatur:

Från -15°C - +40°C

Härdningstid:

Limmet härdar ca 2 mm/dygn beroende på luftfuktighet och temperatur.

Åtgång:

En patron 290 ml räcker till ca 8 m tätband.

Rengöring:

Ohärdat lim avlägsnas med wipor. Härdat lim kan enbart avlägsnas mekaniskt. Vid limrester på händer och hud, tvätta med tvål och vatten.